

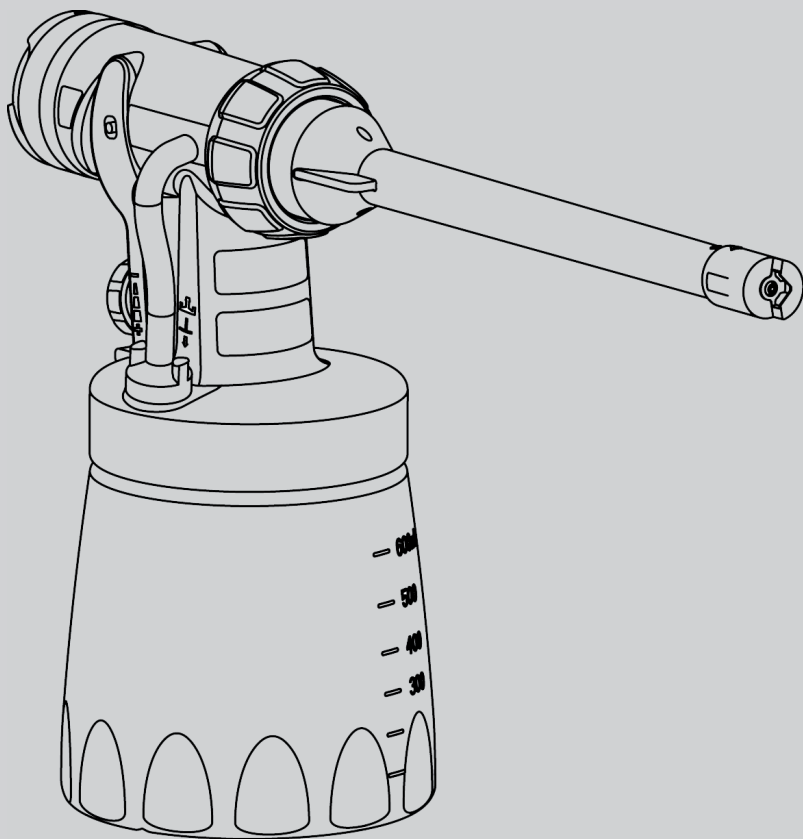
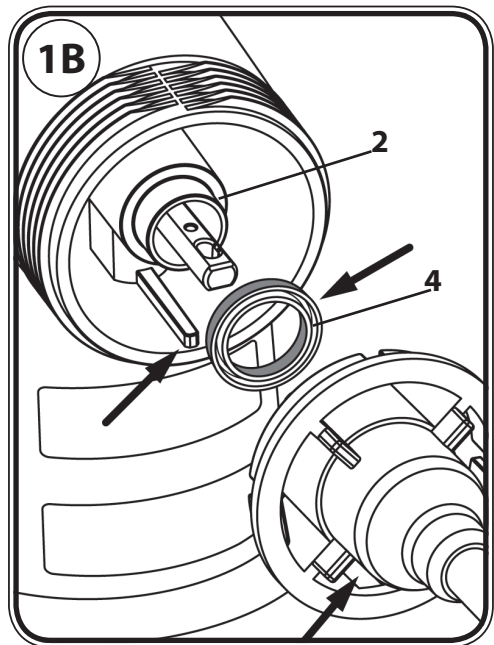





WAGNER



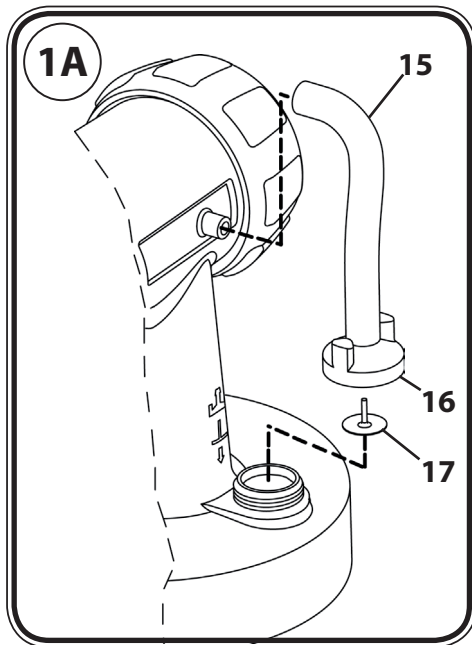


**WOOD&METAL EXTRA
CORNER&REACH
STŘÍKACÍ NÁSTAVEC**

CZ

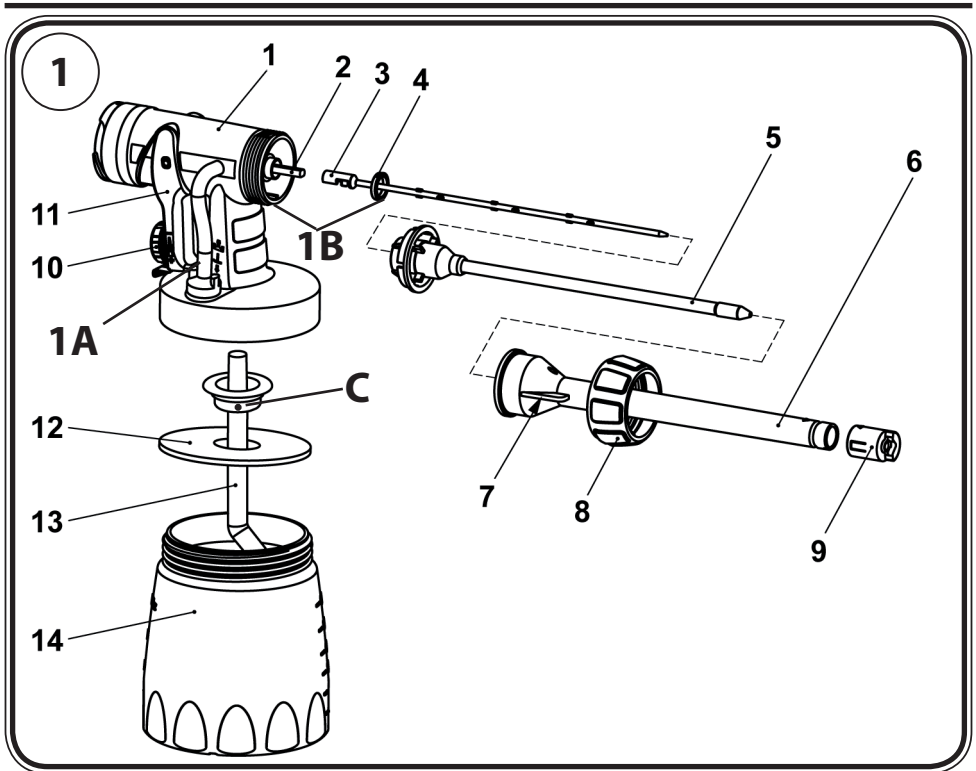

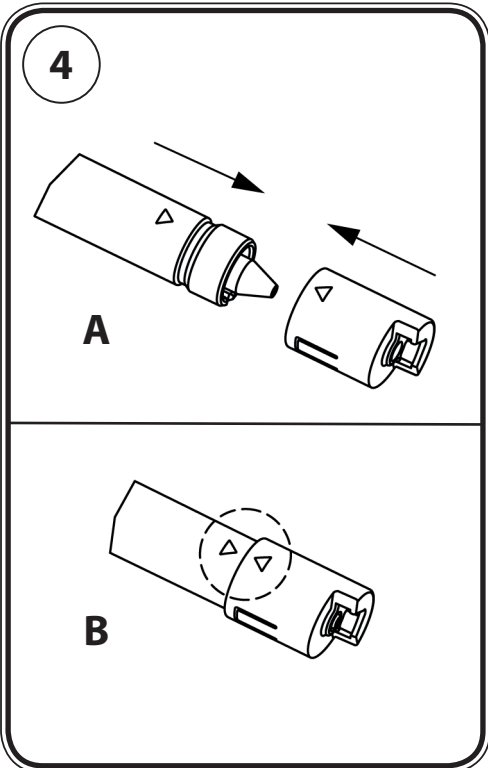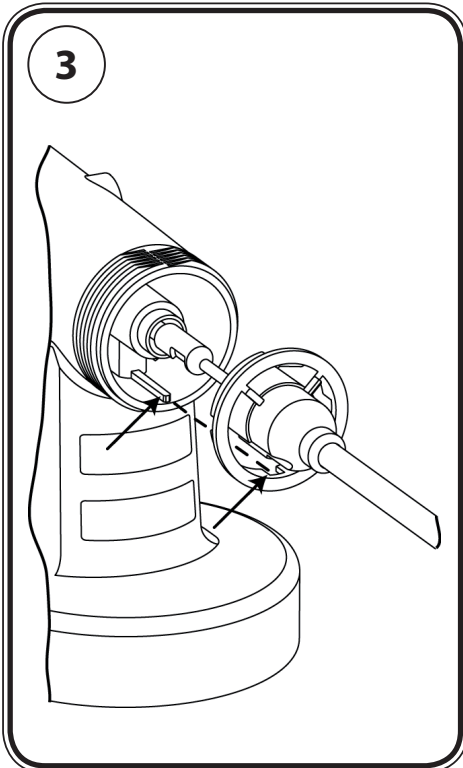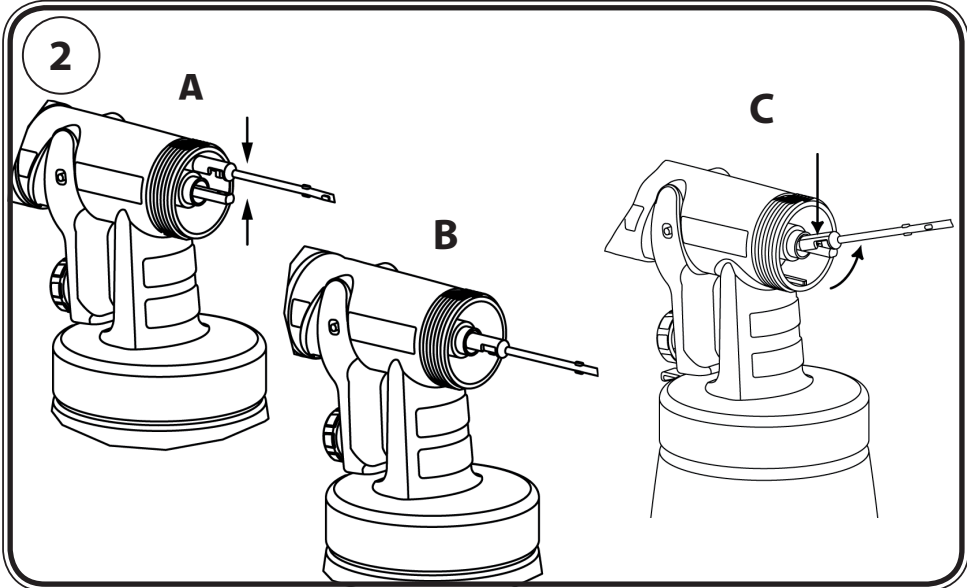

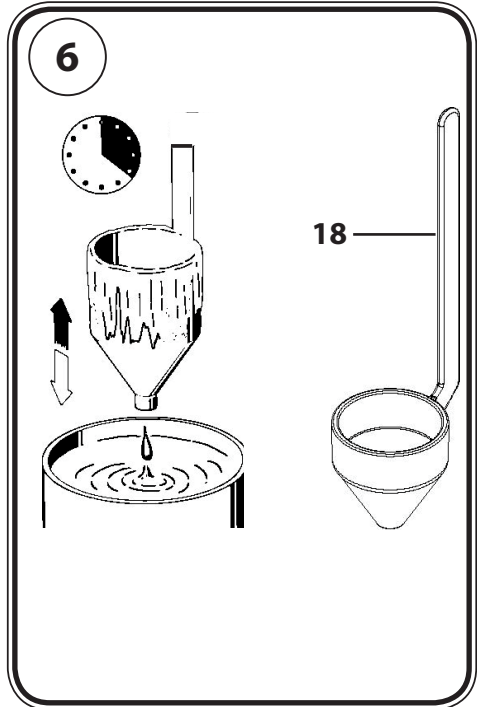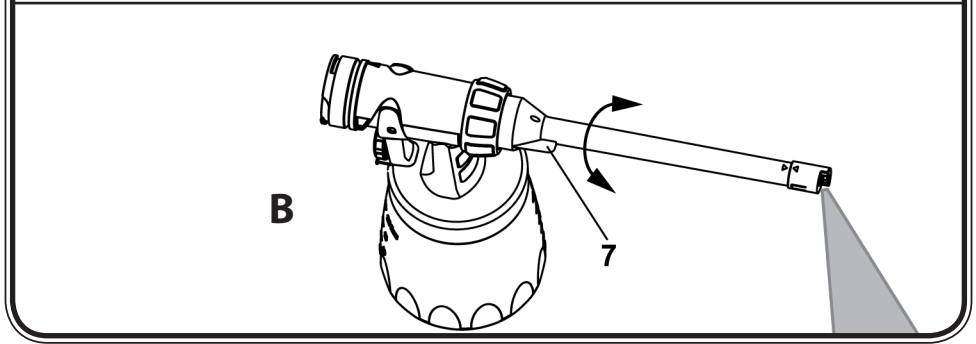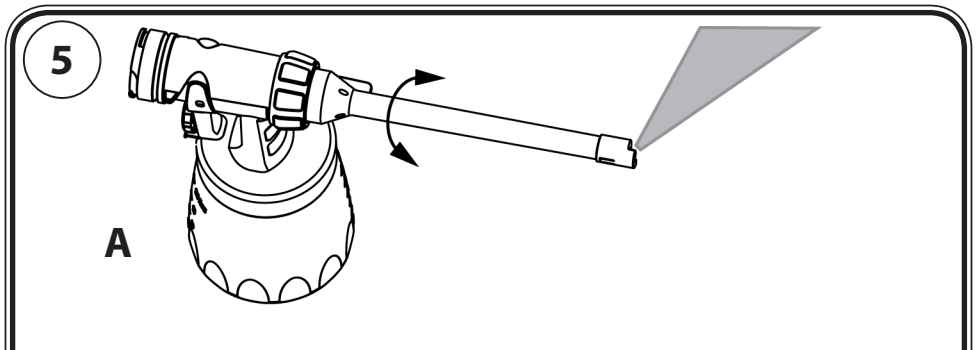

Tento návod k obsluze si pozorně přečtěte před prvním uvedením přístroje do provozu a pamatujte na dodržování bezpečnostních pokynů. Pro tento stříkací nástavec Corner&Reach platí bezpečnostní pokyny základního přístroje.

Všeobecné pokyny

Stříkací nástavec Corner&Reach byl vyvinut pro nanášení málo viskózních materiálů ředitelných vodou a rozpouštědlem.

Stříkací paprsek je na konci prodloužení trysky o délce 22 cm odkloněn o 25 stupňů. Takto lze bez problémů nastříkávat v úzkých mezilehlých prostorech nebo na špatně přístupných místech.

POZOR!



- Přístroj se smí používat jen s funkčním ventilem. **Jestliže barva vystupuje do vzduchové hadice (obr. 1 A, poz.15), přístroj dále nepoužívejte!** Demontujte vzduchovou hadici, ventil a membránu, vyčistěte a případně vyměňte membránu.
- **Stříkací pistoli nepokládejte na stranu.**
- Nekombinujte konstrukční díly různých stříkacích nástavců. Díly se při tom mohou poškodit.

Popis (obr. 1+6)

1) Tělo pistole, stříkací nástavec pro topná tělesa/detaily	2) Objímka jehly
3) Jehla	4) Těsnění trysky
5) Trubka pro barvu	6) Vzduchová trubka
7) Indikátor otočení	8) Přesuvná matice
9) Vzduchová clona	10) Regulace množství materiálu
11) Ovládací rukojeť	12) Těsnění nádoby
13) Výtlačná trubka	14) Nádobka
15) Vzduchová hadice	16) Víko ventilu
17) Membrána	18) Nádobka pro měření viskozity

Montáž (obr. 1-4)

Jehlu zaklapněte shora do objímky jehly. (Obr. 2 A + B).

Opatrně nasadte trubku pro barvu a vzduchovou trubku (obr. 3) a utáhněte pomocí přesuvné matice. Vzduchovou clonu nasadte na vzduchovou trubku. Poloha šipky se přitom musí shodovat. (Obr. 4 A + B).

Přízpůsobení výtlačné trubky (viz návod k základnímu přístroji)

Obsah nádoby je možno vystříkat téměř beze zbytku.

Při stříkání položených předmětů otočte výtlačnou trubku směrem dopředu.

Při stříkání předmětů nad hlavou otočte výtlačnou trubku směrem dozadu.

Seřízení směru stříkání (obr. 5)

Indikátor otočení na vzduchové trubce ukazuje stejným směrem jakým je odkloněn stříkácí paprsek. K seřízení směru stříkání při mírně uvolněné přesuvné matici otočte vzduchovou trubku do požadované polohy. Poté přesuvnou matici opět utáhněte.

Příprava nátěrové hmoty

Ke zpracování pomoci stříkácí pistole musí být barvy většinou upraveny ředěním. Upozornění pro zředění vhodné pro optimální postřik naleznete na obalu materiálu nebo na listu s technickými údaji od výrobce (např. k dostání v internetu). Jinak používejte jako směrné hodnoty údaje uvedené v níže uvedené tabulce viskozity. (Viskozita = Tekutost nátěrové hmoty)

Měření viskozity (obr. 6)

1. Před měřením nátěrovou hmotu řádně promíchejte.
2. Nádobku pro měření viskozity (18) ponořte až nad okraj do nátěrové hmoty.
3. Nadzvedněte nádobku pro měření a změřte dobu v sekundách, než se proud kapaliny při vytékání utrhne.

Tato doba se nazývá "**Doba výtoku v sekundách**".

Tabulka viskozity				
Stříkaný materiál	Doba výtoku v sekundách			
	Wood&Metal, Wall			Universal
	280 W	300 W	350 W	630 W
Základní nátěry ředitelné rozpouštědlem	25-30	30-40	30 - 45	40-60
Nátěrové hmoty ředitelné rozpouštědlem	15-30	20-45	20 - 45	30-60
Základní nátěry ředitelné vodou	25-30	30-40	30 - 45	40-60
Nátěrové hmoty ředitelné vodou	20-25	20-35	20 - 40	30-55
Prostředky na ochranu dřeva, mořidla, oleje	neředěno			
Desinfekční prostředky, prostředky na ochranu rostlin	neředěno			
Krycí nátěry pro vozidla	20-25	20-35	20 - 40	30-55

Seřízení množství materiálu

Aby se zabránilo stékání barvy na předmětu, seříd'te předem množství barvy při nástřiku na karton nebo papír při stejné vzdálenosti stříkání. Regulační knoflík (obr. 1, poz. 10) otočte nejprve zpět (-) a potom pomalu zvyšujte množství materiálu otáčením vpřed (+) až na požadované množství.

Další pokyny pro seřizování tvaru paprsku a správnou techniku nástřiku viz návod k základnímu přístroji.

Rady pro nátřik obtížně přístupných míst

Nestříkané plochy zakryjte. U nábytku a předmětů s dutinami, úzkými vnitřními prostory a jinými obtížně přístupnými místy pracujte vždy zevnitř ven. Přitom je třeba nastříkat nejprve obtížně přístupná místa popř. vnitřní, špatně viditelné plochy, a potom se postupně zpracovat k vnějším plochám.

Rady pro nátěr topných těles

Topná tělesa nechejte před nátěrem vychladnout.

Přípravu topného tělesa proveďte podle pokynů výrobce nátěrové hmoty.

Začněte s nátěrem mezilehlých prostorů. Vždy nejprve nastříkněte jednu stranu mezilehlého prostoru. Pistoli vedte rovnoměrnými pohyby nahoru a dolů. Po zaschnutí barvy nastříkněte druhou stranu. Tak se zabrání kontaktu vzduchové trubky s čerstvou barvou. Čas od času odstraňte případné částičky barvy na vzduchové cloně navlhčeným hadrem. Na závěr nastříkněte vnější plochy při větším odstupu a vyšším množství materiálu. K tomu může být samozřejmě použito také standardní stříkací nástavec.

Přerušení práce



Při zpracování dvousložkových laků (emailů) je nutno přístroj ihned vyčistit.

Ukončení práce a čištění

1. Vytáhněte síťovou vidlici. Při dlouhých pauzách a po ukončení práce odvzdušněte nádobku. To lze provést krátkým odšroubováním a následujícím uzavřením nádobky nebo stisknutím ovládací rukojeti a vypuštěním barvy do originální nádoby.
2. Rozeberte pistoli.
3. Odšroubujte nádobku. Zbylý materiál přelijte zpět do obalu s materiálem.
4. Nádobku a výtlačnou trubku zhruba očistěte štětcem. Vyčistěte odvzdušňovací otvor (obr. 1, C).
5. Nádobku naplňte rozpouštědlem nebo vodou. Našroubujte nádobku.
K čištění nepoužívejte hořlavé látky.
6. Pistoli opět sestavte.
7. Zasuňte síťovou vidlici, zapněte přístroj a rozpouštědlo nebo vodu z nádobky vystříkejte do vhodné nádoby nebo na hadr.
8. Shora uvedený postup opakujte, až z trysky vychází jen čisté rozpouštědlo nebo voda.
9. Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou vidlici.

POZOR! K čištění těsnění, membrány a otvorů trysek nebo vzduchových otvorů stříkácí pistole nikdy nepoužívejte špičaté kovové předměty. Ventilační hadice a membrána jsou jen podmíněčně odolné proti rozpouštědlům. Nepokládejte je do rozpouštědla, jen je utřete.

10. Vzduchovou hadici (15, obr. 1 A) vytáhněte nahoru z tělesa pistole. Našroubujte víko ventilu (16). Vyjměte membránu (17). Všechny díly pečlivě očistěte.
11. Odšroubujte přesuvnou matici, a opatrně stáhněte vzduchovou clonu, vzduchovou trubku a trubku pro barvu. Jehlu sejměte z objímky jehly (obr. 2, C). Všechny díly prodlužovacího nástavce očistěte štětcem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě podle použitého nátěrového materiálu.
12. Vnější povrch stříkácí pistole a nádoby očistěte hadrem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.

Sestavení

Přístroj se smí používat jen s neporušenou membránou (obr. 1 A, 17).

1. Membránu (obr. 1A, 17) nasadte **kolíkem nahoru** na spodní část ventilu. Viz označení na tělese pistole.
2. Víko ventilu (obr. 1A, 16) opatrně nasadte a přišroubujte.
3. Vzduchovou hadici (obr. 1A, 15) nasadte na víko ventilu a na vsuvku na tělese pistole.
4. Těsnění trysky (obr. 1B, 4) posunout přes jehlu (2), drážka (štěrba) při tom musí ukazovat směrem k Vám.
5. Zasuňte do sebe všechny díly prodlužovacího nástavce a uložte do obalu (obr. 1, poz. 3, 5, 6, 9).
6. Těsnění nádoby nasadte zesponu na výtlačnou trubku a posuňte až k osazení. Přitom mírně otáčejte těsněním nádoby.
7. Výtlačnou trubku s těsněním nádoby zasuňte do tělesa pistole.

Seznam náhradních dílů (obr. 1+6)

Poz.	Název	Obj. číslo
3	Jehla, přední díl	0417 919
4	Těsnění trysky	0417 706
5/6	Trubka pro barvu/Vzduchová trubka	0417 920
8	Přesuvná matice	2362 873
9	Vzduchová clona	2365 342
12	Těsnění nádoby	2323 039
13	Výtlačná trubka	2362 876
14	Nádobka 600 ml s víkem	0414 906
15, 16, 17	Vzduchová hadice, Víko ventilu, Membrána	2304 027
18	Nádobka pro měření viskozity	0209 058

Nový CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje díky dalším stříkacím nástavcům a příslušenství správný nástroj pro každou práci.

Další informace o paletě produktů WAGNER v oblasti renovace najdete na adrese www.wagner-group.com

Ochrana Životního prostředí



Přístroj včetně příslušenství by měl být likvidován v systému pro zhodnocování surovin. Při likvidaci nedávejte přístroj do domovního odpadu. Podporujte životní prostředí a přineste Váš přístroj do místního sběrného místa určeného pro likvidaci přístrojů nebo se vyptejte v odborném obchodě.

Důležité upozornění související se zárukou na produkt!

Při použití příslušenství a náhradních dílů jiných výrobců může dojít k částečné nebo úplné ztrátě nároků na případné plnění ze záruky. Při použití originálního příslušenství a náhradních dílů WAGNER máte zaručeno, že jsou splněny všechny bezpečnostní požadavky

2 roky záruka

Platnost záruky je 2 roky, počítáno ode dne nákupu (datum na pokladní stvrzence). Záruka se vztahuje a je omezena na bezplatné odstranění nedostatků, které prokazatelně vyplývají z použití nesprávných materiálů při výrobě nebo závad montáže, nebo na výměnu vadných dílů. Použití nebo uvedení do provozu, stejně jako svépomocně prováděná montáž nebo opravy, při nichž není postupováno v souladu s naším návodem k obsluze, vylučují nárok na záruku. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny díly podléhající opotřebení. Ze záruky je rovněž vyloučeno použití pro živnostenské podnikání. Vyhrazuje si výslovné právo na plnění ze záruky. Záruka zaniká, jestliže byl přístroj otevřen jinými osobami než servisním personálem firmy WAGNER. Na poškození při přepravě, pracích na údržbě a rovněž poškození a poruchy vzniklé v důsledku nedostatečné údržby se záruky rovněž nevztahují. Jako doklad o nabytí přístroje musí být při uplatnění nároku na plnění ze záruky předložen originál dokladu o nákupu. Pokud to zákon umožňuje, vylučujeme záruku za jakékoli zranění osob, poškození věcí a následných škod, zejména tehdy, jestliže je přístroj používán jinak než pro účely stanovené v návodu k obsluze, není uváděn do provozu podle našeho návodu k obsluze, nebo je neodborně svépomocně upravován nebo udržován. Práce na opravách nebo údržbě, při nichž bude postupováno tak jak je uváděno v tomto návodu k obsluze, si vyhrazuje provádět v podniku. V případě záruční nebo pozáruční opravy se prosím obraťte na prodejce, u kterého jste přístroj koupili.

D	J. WAGNER GMBH Otto-Lilienthal-Str. 18 88677 Markdorf T +49 0180 - 55 92 46 37 F +49 075 44 -5 05 11 69	SK	E-CORECO SK S.R.O. Kráľovská ulica 8/7133 927 01 Šala T +42 1948882850 F +42 1313700077	CZ	E-CORECO S.R.O. Na Roudné 102 301 00 Plzeň T +42 734 792 823 F +42 227 077 364
F	WAGNER FRANCE S.A.R.L. 12 Avenue des Tropiques Z.A. de Courtaboeuf 91978 Les Ulis Cedex T +33 0825 011 111 F +33 (0)1 69 81 72 57	GB	WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD Opus Park Moorfield Road Guildford Surrey GU1 15Z T +44 (0) 1483 - 454666 F + 44 (0) 1483 - 454548	H	HONDIMPEX KFT. Kossuth L. u. 48-50 8060 Mór T +36 (-22) - 407 321 F +36 (- 22) - 407 852
DK	ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S Stationsvej 13 3550 Slangerup Danmark T +45 47 33 74 00 F +45 47 33 74 01	NOR	ORKLA HOUSE CARE NORGE AS Nedre Skøyen vei 26, PO Box 423, Skøyen 0213 Oslo T +47 22 54 40 19	PL	PUT WAGNER SERVICE ul. E. Imieli 27 41-605 Swietochlowice T +48/32/346 37 00 F +48/32/346 37 13
S	ORKLA HOUSE CARE AB Box 133 564 23 Bankeryd Sweden T +46(0)36 37 63 00	ROM	ROMIB S.R.L. str. Poligonului nr. 5 - 7 100070 Ploiesti ,judet Prahova T +40-344801240 F +40-344801239	CH	J. WAGNER AG Industriestraße 22 9450 Altstätten T +41 71 - 7 57 22 11 F +41 71 - 7 57 23 23
E P	MAKIMPORT HERRAMIENTAS, S.L. C/ Méjico nº 6 Pol. El Descubrimiento 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T 902 199 021 / 91 879 72 00 F 91 883 19 59	AUS	WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY. LTD., 14-16 Kevlar Close Braeside, VIC 3195 T +61 3 95 87 - 20 00 F +61 3 95 80 - 91 20	I	FHC SRL Via Stazione 94, 26013 Crema (CR) T 0373 204839 F 0373 204845