



WAGNER

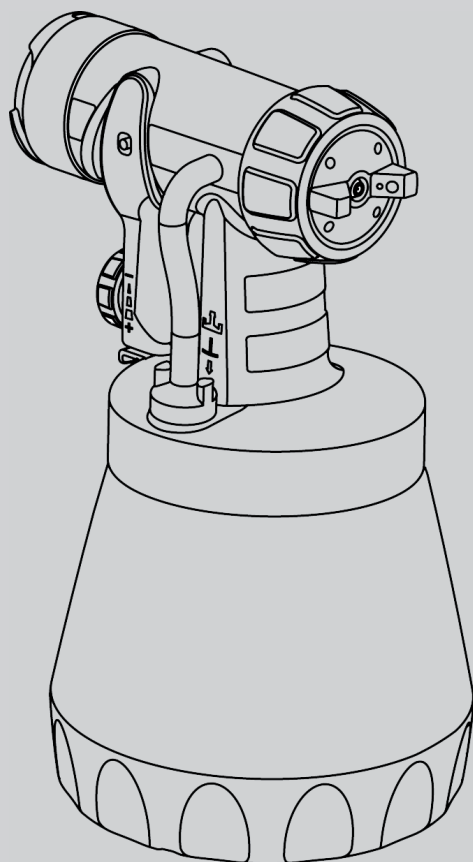


**WOOD&METAL EXTRA
STANDARD
STRÍKACÍ NÁSTAVEC**

CZ


1

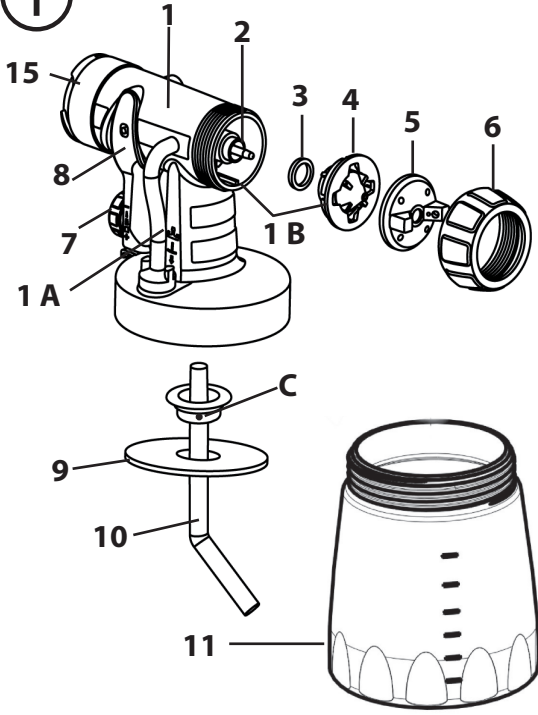


1A

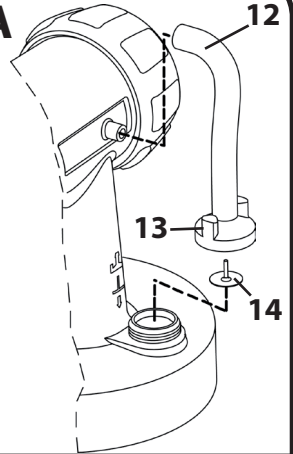


1B

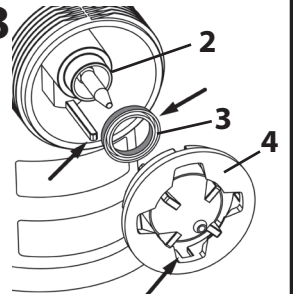


2

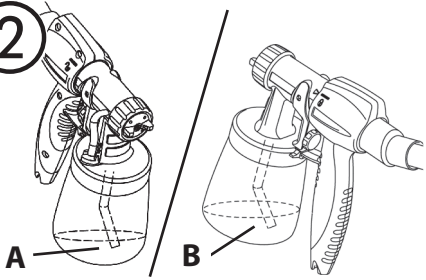


3

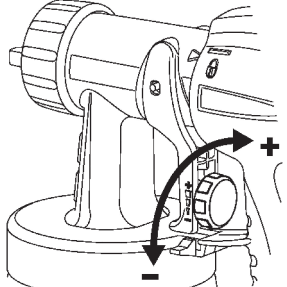

4

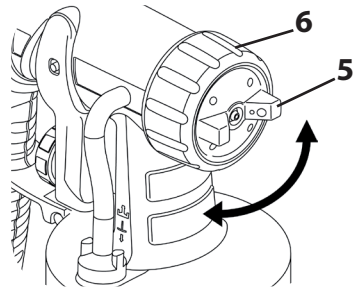

5

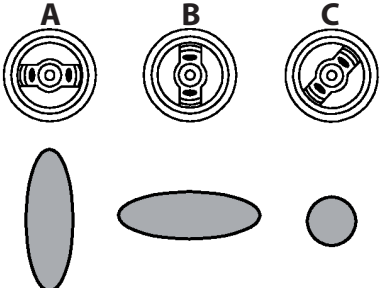

Návod k obsluze

Tento návod k obsluze si pozorně přečtěte před prvním uvedením přístroje do provozu a pamatujte na dodržování bezpečnostních pokynů. Pro tento nástavec platí bezpečnostní pokyny základního přístroje.

Stříkací nástavec Standard byl vyvinut pro nanášení barev a laků ředitelných vodou a rozpouštědlem.

POZOR!



- Příklad se smí používat jen s funkčním ventilem. **Jestliže barva vystupuje do vzduchové hadice (obr. 1 A, poz.12), přístroj dále nepoužívejte!** Demontujte vzduchovou hadici, ventil a membránu, vyčistěte a případně vyměňte membránu.
- **Stříkací pistoli nepokládejte na stranu.**
- Nekombinujte konstrukční díly různých stříkacích nástavců. Díly se při tom mohou poškodit.

Popis (obr. 1)

1) Tělo pistole	2) Jehla
3) Těsnění trysky	4) Tryska
5) Vzduchová clona	6) Přesuvná matice
7) Regulace množství materiálu	8) Ovládací rukojeť
9) Těsnění nádobky	10) Výtlačná trubka
11) Nádobka	12) Vzduchová hadice
13) Viko ventilu	14) Membrána
15) O-kroužek	

Příprava nátěrové hmoty

S použitím přiložených stříkacích nástavců je možno nastříkávat barvy, laky a lazury neředěné nebo nepatrně ředěné. Podrobné informace najdete v technickém datovém listu výrobce barvy (→ stáhněte z Internetu).

1. Rozmíchejte materiál a potřebné množství naplňte do zásobníku barvy.

Doporučení pro ředění

Stříkaný materiál	
Lazury	neředěno
Prostředky na ochranu dřeva, mořidla, oleje, dezinfekční prostředky, prostředky na ochranu rostlin	neředěno
Nátěrové hmoty ředitelné rozpouštědlem nebo ředitelné vodou, základní nátěry, krycí nátěry pro vozidla, silnovrstvé lazury	ředění 0 - 10 % (u Flexio neředěné)

2. Jestliže je dodávané množství příliš malé, provádějte ředění v krocích 5 - 10 % až dodávané množství odpovídá vašim požadavkům.

Přízpůsobení výtlačné trubky

Při správné poloze výtlačné trubky lze obsah nádoby vystříkat téměř beze zbytku. Při práci na položených předmětech otočte výtlačnou trubku směrem dopředu. (Obr. 2, A) Při práci na předmětech nad hlavou otočte výtlačnou trubku směrem dozadu. (Obr. 2, B)

Seřízení množství materiálu (obr. 3)

Množství materiálu se nastavuje otáčením regulátoru na ovládací rukojeti pistole.

menší množství materiálu → otáčejte proti směru hodinových ručiček (-)
větší množství materiálu → otáčejte ve směru hodinových ručiček (+)

Seřízení požadovaného tvaru paprsku



VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Nikdy během seřizování vzduchové clony nestlačujte ovládací rukojeť.

Při mírně uvolněné přesuvné matici (obr. 4, 6) otočte vzduchovou clonu (5) do polohy, která odpovídá požadovanému tvaru paprsku (viz šipka). Poté přesuvnou matici opět utáhněte.

Obr. 5 A = svislý plochý paprsek → pro vodorovné nanášení barvy
Obr. 5 B = vodorovný plochý paprsek → pro svislé nanášení barvy
Obr. 5 C = kruhový paprsek → pro kouty a hrany a rovněž pro špatně

Přerušení práce



Při zpracování dvousložkových laků (emailů) je nutno přístroj ihned vyčistit.

Ukončení práce a čištění

1. Vypněte přístroj. Při dlouhých pauzách a po ukončení práce odvzdušněte nádobku. To lze provést krátkým odšroubováním a následujícím uzavřením nádoby nebo stisknutím ovládací rukojeti a vypuštěním barvy do originální nádoby.
2. Odšroubujte a vyprázdněte nádobku. Vytáhněte výtlačnou trubku s těsněním nádoby.
3. Nádobku a výtlačnou trubku zhruba očistěte štětcem. Vyčistěte odvzdušňovací otvor (obr. 1, C).
4. Nádobku naplňte rozpouštědlem nebo vodou.
K čištění nepoužívejte hořlavé látky.
5. Nádobku pevně přišroubujte ke stříkací pistoli.
6. Rozpouštědlo nebo vodu z nádoby vystříkejte do vhodné nádoby nebo na hadr.
7. Shora uvedený postup opakujte, až z trysky vychází jen čisté rozpouštědlo nebo voda.
8. Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou vidlici.

POZOR! K čištění těsnění, membrány a otvorů trysek nebo vzduchových otvorů stříkací pistole nikdy nepoužívejte špičaté kovové předměty. Ventilační hadice a membrána jsou jen podmíněčně odolné proti rozpouštědlům. Nepokládejte je do rozpouštědla, jen je utřete.

- Vzduchovou hadici (obr 1 A, 12) vytáhněte nahoru z tělesa pistole. Našroubujte víko ventilu (13). Vyjměte membránu (14). Všechny díly pečlivě očistěte.
- Odšroubujte přesuvnou matici, sejměte vzduchovou clonu a trysku. Vzduchovou clonu, těsnění trysky a trysku očistěte štětcem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.

Sestavení

Přístroj se smí používat jen s neporušenou membránou (obr. 1A, 14).

- Membránu (obr. 1A, 14) nasadte **kolíkem nahoru** na spodní část ventilu. Viz označení na tělese pistole.
- Víko ventilu (obr. 1A, 13) opatrně nasadte a přišroubujte.
- Vzduchovou hadici (obr. 1A, 12) nasadte na víko ventilu a na vsuvku na tělese pistole.
- Těsnění trysky (obr. 1B, 3) posunout přes jehlu (2), drážka (štěrbina) při tom musí ukazovat směrem k Vám.
- Trysku (obr. 1B, 4) nasadte na těleso pistole a otáčením vyhledejte správnou polohu.
- Nasadte vzduchovou clonu (obr. 1, 5) na trysku (4) a utáhněte pomocí přesuvné matice (6).
- Těsnění nádobky nasadte zesponu na výtlačnou trubku a posuňte až k osazení. Přitom mírně otáčejte těsněním nádobky.
- Výtlačnou trubku s těsněním nádobky zasuňte do tělesa pistole.

Seznam náhradních dílů (obr. 1)

Poz.	Název	Obj. číslo
3	Těsnění trysky	0417 706
4	Tryska (2,5 mm)	2362 878
5	Přesuvná clona	2362 877
6	Přesuvná matice	2362 873
9	Těsnění nádobky	2323 039
10	Výtlačná trubka	2362 876
11	Nádobka 800 ml s víkem	0413 909
	Nádobka (hliník) 800 ml s víkem	0420 708
12,13,14	Vzduchová hadice, Víko ventilu, Membrána	2304 027
15	O-kroužek	2362 875

Nový CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje díky dalším stříkacím nástavcům a příslušenství správný nástroj pro každou práci.

Další informace o paletě produktů WAGNER v oblasti renovace najdete na adrese www.wagner-group.com

Ochrana Životního prostředí



Přístroj včetně příslušenství by měl být likvidován v systému pro zhodnocování surovin. Při likvidaci nedávejte přístroj do domovního odpadu. Podporujte životní prostředí a přineste Váš přístroj do místního sběrného místa určeného pro likvidaci přístrojů nebo se vypejte v odborném obchodě.

Důležité upozornění související se zárukou na produkt!

Při použití příslušenství a náhradních dílů jiných výrobců může dojít k částečné nebo úplné ztrátě nároků na případné plnění ze záruky. Při použití originálního příslušenství a náhradních dílů WAGNER máte zaručeno, že jsou splněny všechny bezpečnostní požadavky

2 roky záruka

Platnost záruky je 2 roky, počítáno ode dne nákupu (datum na pokladní stvrzence). Záruka se vztahuje a je omezena na bezplatné odstranění nedostatků, které prokazatelně vyplývají z použití nesprávných materiálů při výrobě nebo závad montáže, nebo na výměnu vadných dílů. Použití nebo uvedení do provozu, stejně jako svépomocně prováděná montáž nebo opravy, při nichž není postupováno v souladu s naším návodem k obsluze, vyloučí nárok na záruku. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny díly podléhající opotřebení. Ze záruky je rovněž vyloučeno použití pro živnostenské podnikání. Vyhraujeme si výslovné právo na plnění ze záruky. Záruka zaniká, jestliže byl přístroj otevřen jinými osobami než servisním personálem firmy WAGNER. Na poškození při přepravě, pracích na údržbě a rovněž poškození a poruchy vzniklé v důsledku nedostatečné údržby se záruky rovněž nevztahují. Jako doklad o nabytí přístroje musí být při uplatnění nároku na plnění ze záruky předložen originál dokladu o nákupu. Pokud to zákon umožňuje, vyloučujeme záruku za jakékoli zranění osob, poškození věcí a následných škod, zejména tehdy, jestliže je přístroj používán jinak než pro účely stanovené v návodu k obsluze, není uváděn do provozu podle našeho návodu k obsluze, nebo je neodborně svépomocně upravován nebo udržován. Práce na opravách nebo údržbě, při nichž bude postupováno tak jak je uváděno v tomto návodu k obsluze, si vyhraujeme provádět v podniku. V případě záruční nebo pozáruční opravy se prosím obraťte na prodejce, u kterého jste přístroj koupili.

- D** **J. WAGNER GMBH**
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69
- SK** **E-CORECO SK S.R.O.**
Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077
- CZ** **E-CORECO S.R.O.**
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364
- F** **WAGNER FRANCE S.A.R.L.**
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0)1 69 81 72 57
- GB** **WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**
Opus Park
Moorfield Road
Guildford Surrey GU1 15Z
T +44 (0) 1483 - 454666
F + 44 (0) 1483 - 454548
- H** **HONDIMPEX KFT.**
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321
F +36 (- 22) - 407 852
- DK** **ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S** **NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01
- NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
- PL** **PUT WAGNER SERVICE**
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48 32 - 346 37 10
F +48 32 - 346 37 13
- S** **ORKLA HOUSE CARE AB** **ROM** **ROMIB S.R.L.**
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00
- ROM** **ROMIB S.R.L.**
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239
- CH** **J. WAGNER AG**
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23
- E** **MAKIMPORT** **AUS** **WAGNER SPRAYTECH**
HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59
- AUS** **WAGNER SPRAYTECH**
AUSTRALIA PTY. LTD.,
14-16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 3 95 87 - 20 00
F +61 3 95 80 - 91 20
- I** **FHC SRL**
Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T 0373 204839
F 0373 204845